
MONTERINGSBESKRIVELSE

LOBAS®

HORISONTAL FALLSIKRING

SKINNEFESTE OG SIDEFESTE TIL LOBAS® SOLARPROFIL

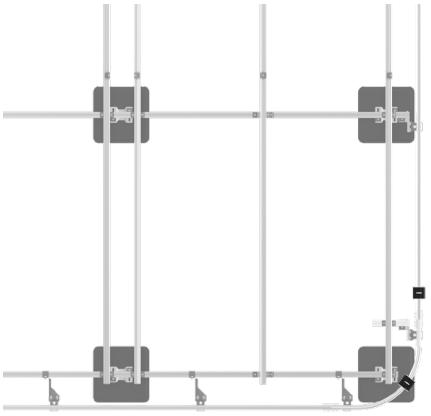


Monteringsanvisningen viser innfeste til fallsikring til en solarprofil i et solarsystem. Anvisningen tar for seg innfeste til front av profil og langs side av profil. Dette er to forskjellige produkter som kan brukes i samme system.

TA-4-22-138

07.05.2023/ R1


PRODUKT

FS SOLAR

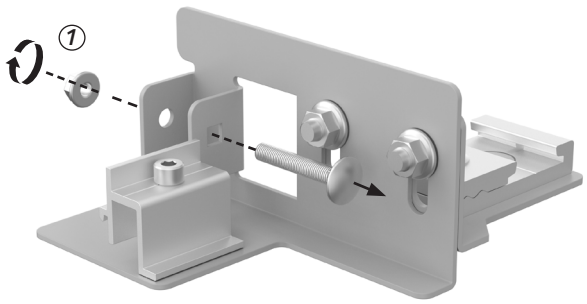


MONTERING AV SKINNEFESTE

1) Løs midlertidig av **M8 låseskrue** og mutter fra skinnefestet. Skruesettet hentes fram igjen i trinn 5.

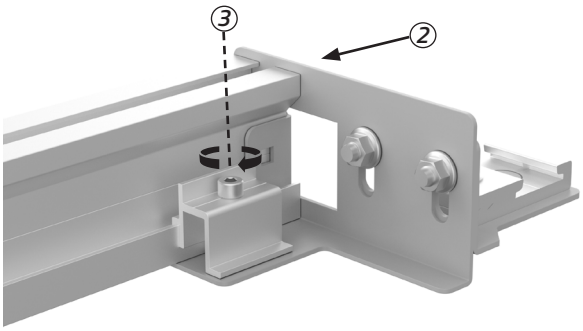

2) Tre skinnefestet inn på ende av baseprofil som anvist. Se til at beslaget bunner mot ende av baseprofil.

3) Sett profilklemmen på festekant av baseprofil og trekk **M8 skrue** til **15Nm**.

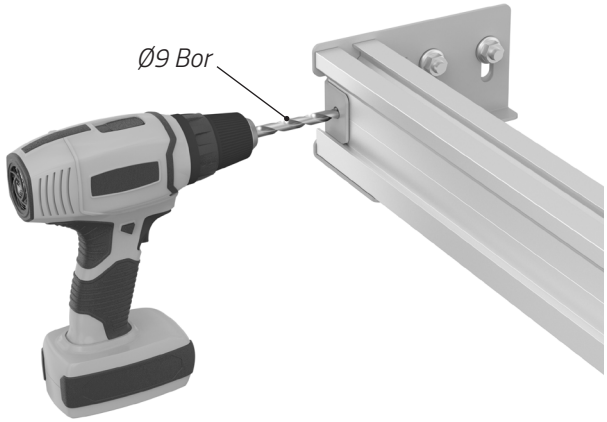

4) Bruk Ø10 hull i beslag som boremal og bor et hull tvers igjennom baseprofil med **Ø9 bor**.

5) Hent frem igjen **M8 låseskrue** med mutter. Sett skrue i nyboret hull og skru fast skinnefeste på hovedprofil. Trekk til mutter **15Nm**.

Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway
23

Ekstern brannytelse
Ansees å tilfredsstille
Reaksjon på brann Klasse A1


INSTALLASJONEN SKAL REGISTRERES I LOBAS® DOC. PORTAL. SCAN QR-KODE PÅ SKILTET SOM MEDFØLGER PROSJEKTET

MONTERINGSBESKRIVELSE

LOBAS®


HORISONTAL FALLSIKRING

SKINNEFESTE OG SIDEFESTE TIL LOBAS® SOLARPROFIL

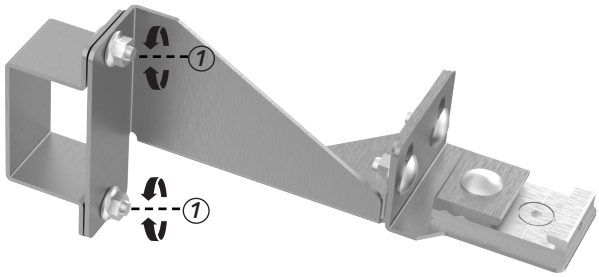

MONTERING AV SIDEFESTE


1) Løs midlertidig av **M10 låseskrue** og mutter fra klemfestet. Skruesettet hentes fram igjen i trinn 4.

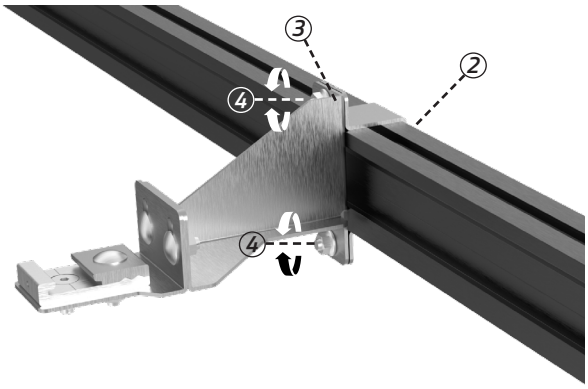

2) Plasser klemfestet på baksiden av profilen.


3) Plasser festebrakett mot klemfestet.

4) Sett i skruer i skruehull og trekk til mutter **35Nm.**

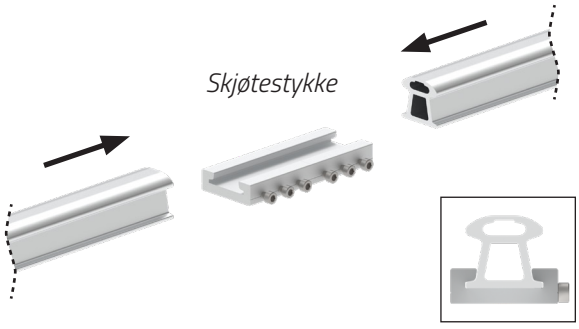

SKJØTING AV SKINNE

5) Mellom hver skinnelengde skjøtes profilene. Fallsikringsskinner settes inn på skjøtestykket slik at profilene møtes på midten av skjøtestykket.

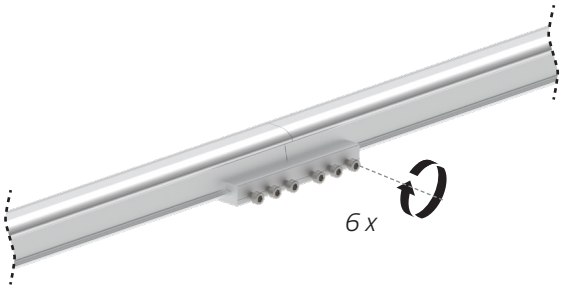

6) Trekk til **6 stk. M6** skruer **8 Nm**. Sørg for at skinneprofiler fortsatt står sentrert på skjøtestykket og er inntil hverandre.

TA-4-22-138

07.05.2024/ R1

PRODUKT

FS SOLAR

Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway
23


Ekstern brannytelse
Ansees å tilfredsstille
Reaksjon på brann Klasse A1

MONTERINGSBESKRIVELSE

LOBAS®

HORISONTAL FALLSIKRING

SKINNEFESTE OG SIDEFESTE TIL LOBAS SOLARPROFIL

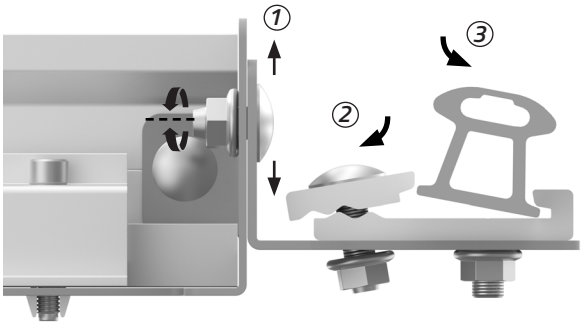


MONTERING AV SKINNE

1) Høyde på beslag kan reguleres etter behov. Start med å løsne 2 stk. sidestilte **M10 muttere**. Sett ønsket beslaghøyde og stram de to **M10** mutterne **35 Nm.**


2) Trekk den løse halvdelen av klemmen ut til siden.

3) Med klemmen åpen, tre skinne inn i klemmen som angitt.

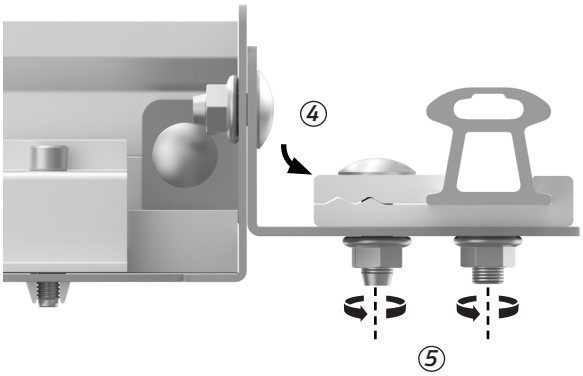

4) Sett løs klemmehalvdel mot skinne når den er på plass. Påse at klemme og skinne ligger parallelt.

5) Fest skinnen ved å trekke til **M10** mutter **35 Nm.**

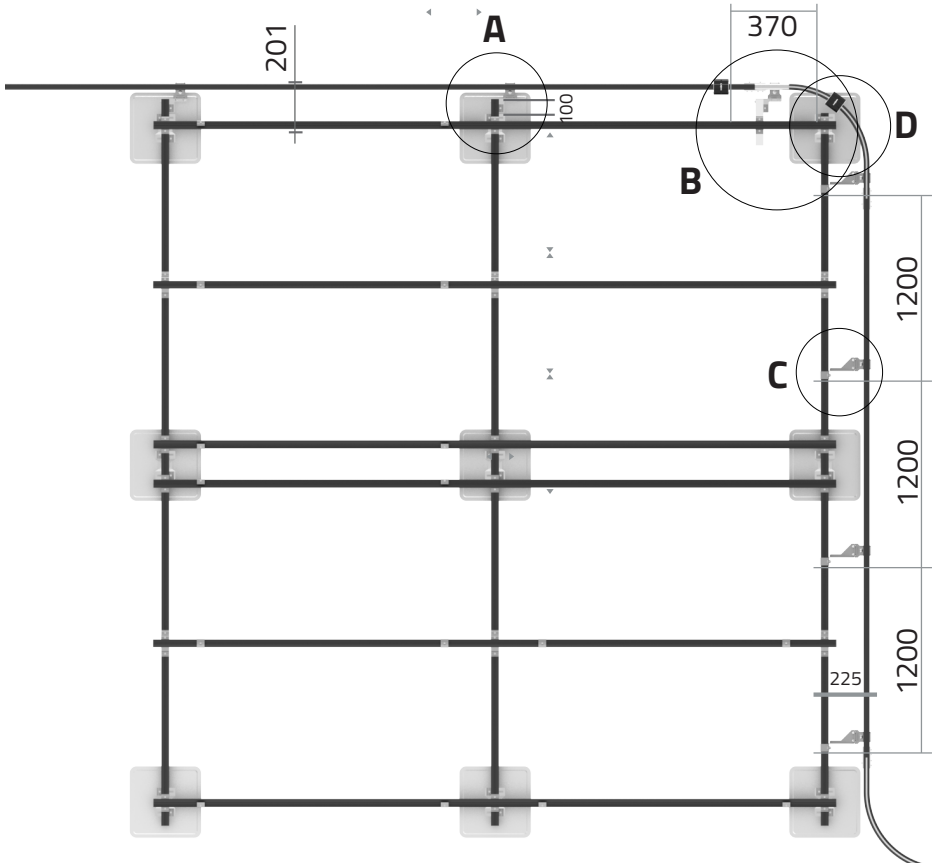

TA-4-22-138

28.02.2023/ R0

PRODUKT

FS SOLAR

Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway
23


Ekstern brannytelse
Ansees å tilfredsstille
Reaksjon på brann Klasse A1

MONTERINGSBESKRIVELSE


LOBAS®

HORISONTAL FALLSIKRING

SKINNEFESTE OG SIDEFESTE TIL LOBAS SOLARPROFIL

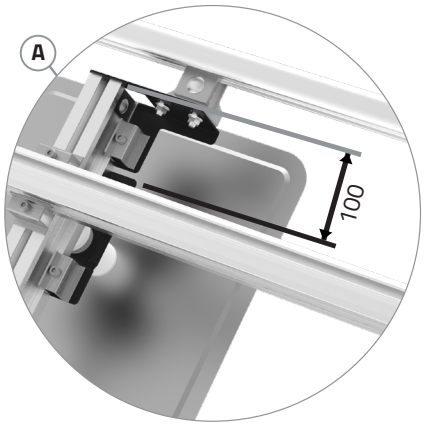


A) Profil må ha minimum 100mm utstikk fra kant av festeplate.

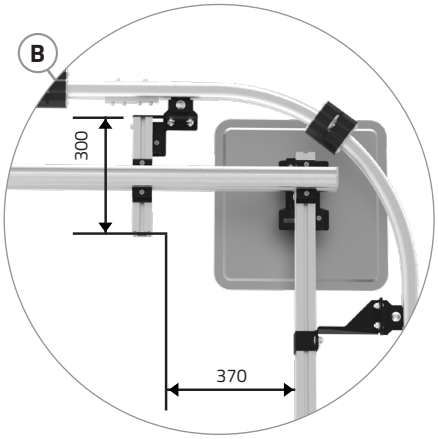


B) I en sving festes det en profil-bit med to klemmer **370mm** fra sideprofilen. Dette er for å gi et ekstra festepunkt til svingen før skjøt. Denne profilen må ha samme utstikk om resten av profilene med festepunkt.

Øvre profilrad må ikke «dekke over» FS skinne. **Max 50mm** utstikk er optimalt.

NB! Svingen skjøtes i hver ende på utsiden av skinnefeste og sidefeste. Det skal alltid være innfeste til solarsystemet på hver side av en sving.

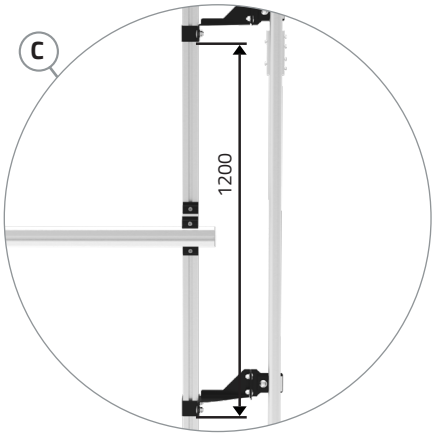

C) Festepunktene langs sideprofil skal ha maksimum **1200mm** mellomrom, og tilpasses slik at en lengde av fallsikringsskinne alltid er festet i to punkt. Festene kommer i to høyder (80 og 123) for å passe til de to høydene som er mulig å ha på bjelkelaget.

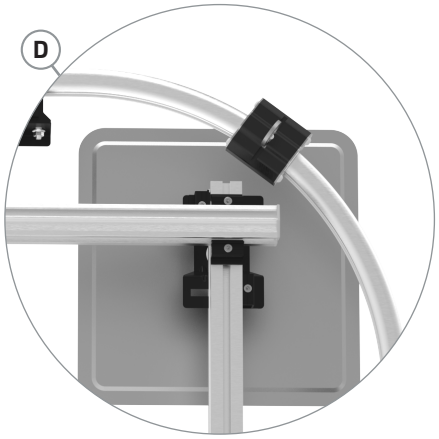

D) Profilen i en sving må kappes slik at den ikke stikker lenger ut enn festeplaten.

TA-4-22-138

28.02.2023/ R0

PRODUKT

FS SOLAR

Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway
23

Ekstern brannytelse
Ansees å tilfredsstille
Reaksjon på brann Klasse A1